

Funkce kláves

V systému woodWOP můžete různé funkce zobrazit pomocí klávesových zkratk. K dispozici máte zkratky, které jsou běžné v systému WINDOWS, ale také zkratky vytvořené speciálně pro systém woodWOP.


Přímý přechod k položkám nabídky a příkazům

Při obsluze systému woodWOP lze pomocí kombinací kláves s klávesami **ALT** nebo s **kurzorovými tlačítky** přejít přímo k určitým položkám nabídky nebo spouštět příkazy.




Upozornění

Jednotlivé položky nabídky se otevírají pomocí kombinace kláves **ALT + 1. Písmeno položky nabídky**

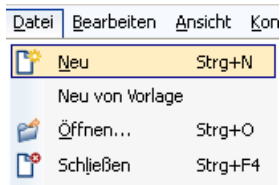

Kombinace kláves	Funkce
ALT + D	Otevře položku nabídky Soubor
ALT + N	Otevře nový soubor
ALT + A	Otevře položku nabídky Zobrazit

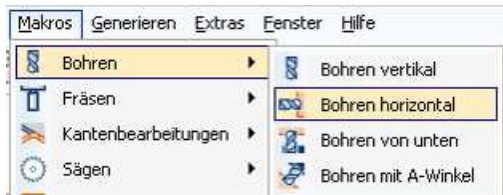

Kombinace kláves	Funkce
ALT + kurzorové tlačítko „doleva“	další nabídka nebo podnabídka
ALT + kurzorové tlačítko „doprava“	předchozí nabídka
ALT + kurzorové tlačítko „nahoru“	přechod nahoru
ALT + kurzorové tlačítko „dolů“	přechod dolů



Upozornění

Kombinace kláves s tlačítkem **ALT** lze používat jen mimo řádek nabídky a mimo doplňková okna systému woodWOP.

Otevřít, uložit a zavřít

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + N	Otevřít nový dokument
CTRL + O	Otevřít uložený dokument
CTRL + S	Uložit dokument
CTRL + F4	Zavřít dokument
CTRL + P	Vytisknout dokument
ALT + F4	Zavřít systém woodWOP

Kopírovat a vložit

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + A	Vybrat vše
CTRL + X	Vymout výběr
CTRL + C	Kopírovat výběr
CTRL + V	vložit zkopírovaný nebo vyjmutý výběr

Zpět a obnovit

Pomocí následujících kombinací kláves lze zadání zrušit, popř. obnovit. Lze zrušit nebo obnovit až 20 zadání.

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + Z	Zpět (Undo)
CTRL + Y	Obnovit (Redo)

Přepínání mezi parametry

Kombinace kláves	Funkce
TAB	Přejde na další pole parametrů a aktivuje jej

Odstranit

Kombinace kláves	Funkce
DEL	Odstraní vybraná obrábění nebo prvky obrysu

Volba proměnných

K pohodlnějšímu a bezchybnému používání proměnných lze následujícími kombinacemi kláves zobrazit seznam proměnných pro výběr. K tomu musí být aktivováno příslušné pole parametrů, ve kterém se má proměnná použít.

Kombinace kláves	Funkce
SHIFT + mezerník	Zobrazení seznamu všech dostupných proměnných
CTRL + mezerník	Zobrazení seznamu proměnných, které začínají naposledy zadaným písmenem

Generování NC programu

Kombinace kláves	Funkce
F8	Spustit nástroj ke generování NC programů

Zobrazení nástroje

Pro obrábění závislá na obrysu lze zobrazit potřebný nástroj a pohybovat jím podél dráhy frézování.

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + H	Zobrazení aktuálního nástroje
CTRL + J	Pohyb nástroje ve směru frézování
CTRL + G	Pohyb nástroje proti směru frézování

Listovat

Ke snazšímu listování seznamem obrábění a obrysů slouží ve vstupních maskách tyto kombinace kláves:

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + U	zobrazit předchozí záznam. Listovat nahoru (U = Up)
CTRL + D	zobrazit další záznam. Listovat dolů (D = Down)

Vypnutí/zapnutí obrábění

V seznamu obrábění lze makra vypínat nebo zapínat, aniž by je bylo nutno odstranit. K tomu je v seznamu obrábění možno použít tyto kombinace kláves:

Kombinace kláves	Funkce
Mezerník	vypnutí/zapnutí pouze vybraného obrábění
SHIFT + mezerník	vypnutí/zapnutí všech obrábění až k vybranému
CTRL + mezerník	vypnutí/zapnutí všech obrábění od vybraného

Zobrazení 3D obrázku

V oknech 3D zobrazení lze měnit vizualizaci pomocí těchto kombinací kláves:

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + levé tlačítko myši	Měřtko + -
CTRL + prostřední tlačítko myši	Posunout obráběný dílec
CTRL + pravé tlačítko myši	Otočit obráběný dílec

Nové okno zobrazení

Pomocí následujících kombinací kláves lze aktivovat až 3 zobrazení obráběného dílce nebo je jednotlivě opět zavřít.

Kombinace kláves	Funkce
CTRL + SHIFT + N	Otevřít nové zobrazení obráběného dílce
CTRL + SHIFT + C	Zavřít zobrazení obráběného dílce